

**Betriebsanleitung
Messumformer für Wechselstrom SINEAX I 538**

**Mode d'emploi
Convertisseur de mesure
pour courant alternatif SINEAX I 538**

**Operating Instructions
Transducer for AC current SINEAX I 538**



I 538 B d-f-e

136 467-04

11.14

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen/Switzerland
Telefon +41 56 618 21 11
Telefax +41 56 618 21 21
info@cbmag.com
www.camillebauer.com

 **CAMILLE BAUER**

Betriebsanleitung

Messumformer für Wechselstrom SINEAX I 538

Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen, sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden Symbolen markiert:



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!

Inhaltsverzeichnis

1. Erst lesen, dann	2
2. Kurzbeschreibung	2
3. Technische Daten.....	2
4. Befestigung	3
5. Elektrische Anschlüsse	3
6. Inbetriebnahme und Wartung.....	4
7. Demontage-Hinweis.....	4
8. Gerätezulassungen	4
9. Mass-Skizze.....	4
10. Konformitätserklärung.....	11

1. Erst lesen, dann ...



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass die Betriebsanleitung **gelesen** und die in den Abschnitten

4. Befestigung

5. Elektrische Anschlüsse

enthaltenden Sicherheitshinweise **beachtet** werden.

Der Umgang mit diesem Gerät sollte nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das das Gerät kennt und berechtigt ist, Arbeiten in regeltechnischen Anlagen auszuführen.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

2. Kurzbeschreibung

Der Messumformer SINEAX I 538 dient zur Umwandlung eines sinusförmigen Wechselstromes in ein dem Messwert proportionales Gleichstrom- oder Gleichspannungssignal.

3. Technische Daten

Messeingang →

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Eingangsnennstrom: Je nach Typ 0 - 1 oder 0 - 5 A
Nichtnormbereiche
0 - 0,8 bis 0 - 1,2 A
oder 0 - 4 bis 0 - 6 A

Eigenverbrauch: $\leq 5 \text{ mV} \cdot I_N$ bei Eingangsendwert

Messausgang →

Gleichstrom: 0 - 1 bis 0 - 20 mA bzw. live-zero
0,2 - 1 bis 4 - 20 mA

Bürdenspannung: 15 V

Aussenwiderstand: Siehe Abschnitt «5. Elektrische Anschlüsse»

Bei 2-Draht-Technik: Speisung über Ausgangskreis,
4 - 20 mA,
Aussenwiderstand siehe Abschnitt «5. Elektrische Anschlüsse»

Aufgeprägte

Gleichspannung:

0 - 1 bis 0 - 10 V bzw. live-zero
0,2 - 1 bis 2 - 10 V

Aussenwiderstand: Siehe Abschnitt «5. Elektrische Anschlüsse»

Einstellzeit: < 300 ms

Hilfsenergie →

Wechselspannung
(AC):

230 V, ± 15%, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme ca. 3 VA,
siehe Bild 2

Optionen

Gleichspannung (DC): 24 V, -15 / + 33 %,
Leistungsaufnahme ca. 1,5 W,
siehe Bild 3

Bei 2-Draht-Technik und Ausgang
4-20mA, (Speisung über Ausgangs-
kreis) 24 V, -50/+ 33%,
Leistungsaufnahme 1,5 W,
siehe Bild 4

Gleichspannung (DC)
oder Wechselspannung
(AC):

DC-, AC-Netzteil
(DC oder 40 - 400 Hz)
85 - 230 V DC/AC oder
24 - 60 V DC/AC
DC - 15/+ 33%, AC ± 15%
Leistungsaufnahme
 $\leq 1,5 \text{ W}$ bzw. $\leq 3 \text{ VA}$, siehe Bild 5

Genauigkeitsangaben (Analog EN 60 688)

Bezugswert: Ausgangsendwert

Genauigkeit: Klasse 0,5

Sicherheit

Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungs-
kategorie: III

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -10 bis + 55 °C

Lagerungstemperatur: -40 bis + 70 °C

Relative Feuchte
im Jahresmittel: ≤ 75 %

Betriebshöhe: 2000 m max.

Nur in Innenräumen zu verwenden

4. Befestigung

Die Befestigung des SINEAX I 538 erfolgt auf einer Hutschiene.



Bei der Bestimmung des Montageortes müssen die «**Umgebungsbedingungen**», Abschnitt «3. Technische Daten», eingehalten werden!

Gehäuse auf Hutschiene (EN 50 022) aufschnappen (siehe Bild 1).

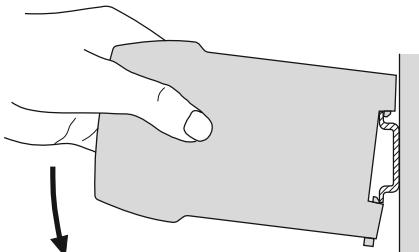


Bild 1. Montage auf Hutschiene 35 × 15 oder 35 × 7,5 mm.

5. Elektrische Anschlüsse

Elektrische Leitungen nach den Angaben auf dem Typenschild des gelieferten Messumformers anschliessen.



Unbedingt sicher stellen, dass alle Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind!
Drohende Gefahr durch hohe Hilfsenergiespannung oder durch offenen externen Stromwandler!



Ferner ist zu beachten, ...

... dass die Daten, die zur Lösung der Messaufgabe erforderlich sind, mit denen auf dem Typenschild des SINEAX I 538 übereinstimmen (→ Messeingang, → Messausgang und → Hilfsenergie, siehe Bild 6)!
... dass der Widerstand im Ausgangstromkreis


- bei **Stromausgang** den Wert

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = Ausgangstromendwert)

nicht **überschreitet**!

- bei **Speisung über den Ausgangskreis** (2-Draht-Technik, Ausgang 4 - 20 mA) von der Hilfsenergie H (12 - 32 V DC) abhängig ist

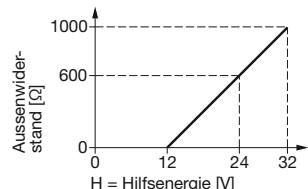

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] = \frac{H [\text{V}] - 12 \text{ V}}{20 \text{ mA}}$$

- bei **Spannungsausgang** den Wert

$$R_{\text{ext}} \text{ min. } [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{10 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = Ausgangsspannungsendwert)

nicht **unterschreitet**!

... dass die Messausgangsleitungen als verdrillte Kabel und möglichst räumlich getrennt von Starkstromleitungen verlegt werden!

Im übrigen landesübliche Vorschriften (z.B. für Deutschland VDE 0100 «Bedingungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 Volt») bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen befolgen!

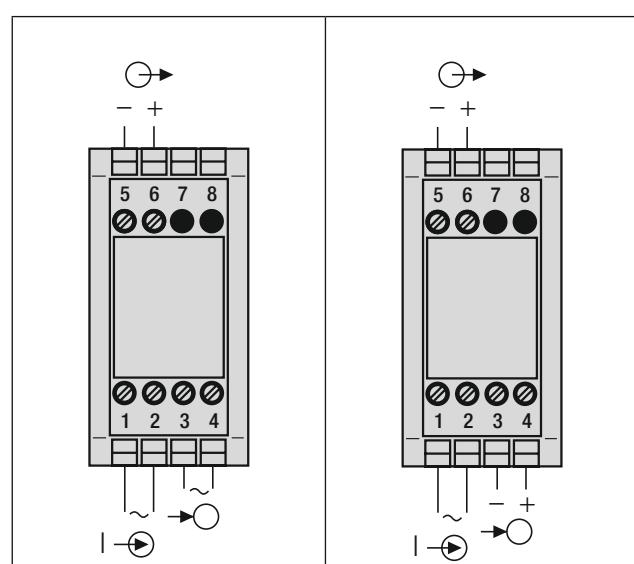


Bild 2. AC-Hilfsenergie.

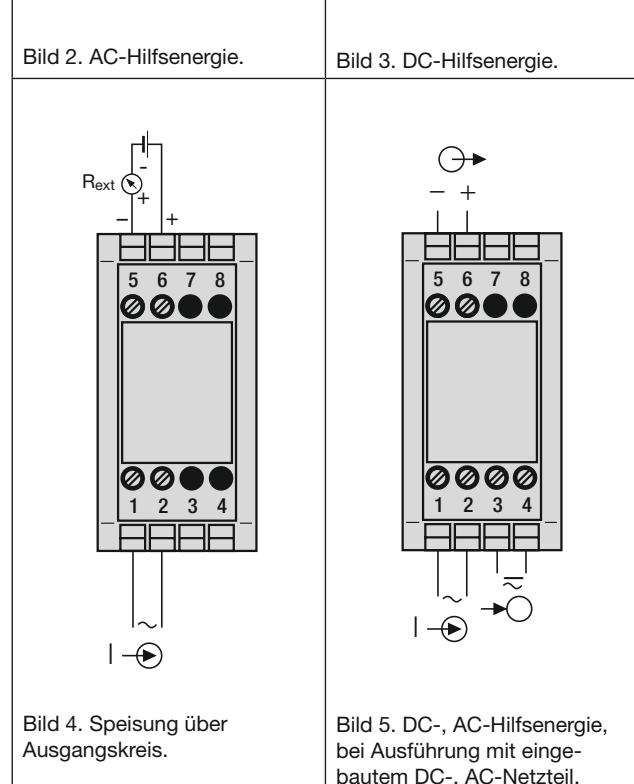


Bild 3. DC-Hilfsenergie.

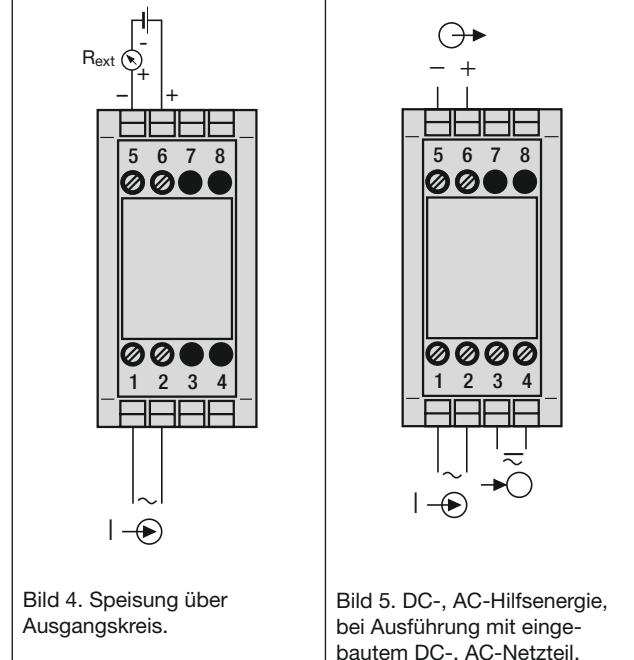


Bild 4. Speisung über Ausgangskreis.

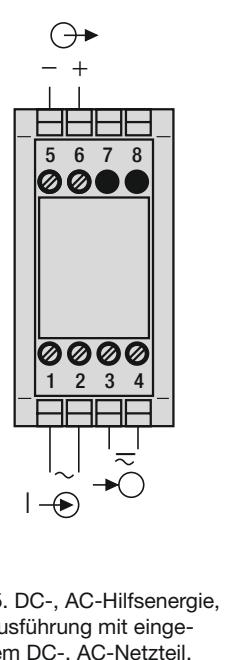


Bild 5. DC-, AC-Hilfsenergie, bei Ausführung mit eingebautem DC-, AC-Netzteil.

→ = Strom-Messeingang → = Messausgang
→ = Hilfsenergie

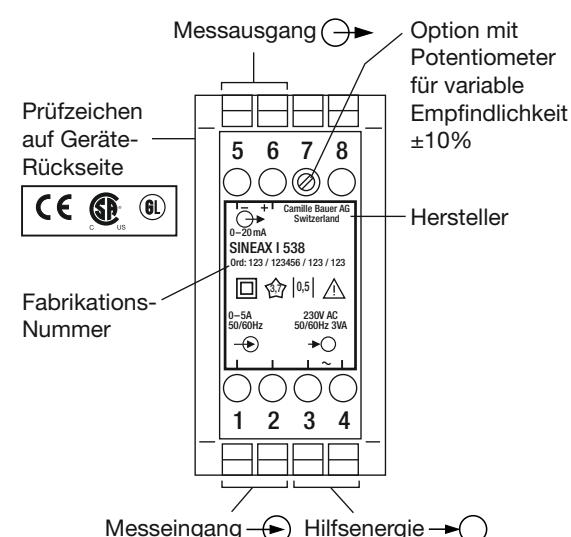


Bild 6. Erklärungen zum Typenschildbeispiel.

6. Inbetriebnahme und Wartung

Hilfsenergie und Messeingang einschalten.

Der Messumformer ist wartungsfrei.

8. Gerätezulassung



Germanischer Lloyd Zulassung
Zertifikat Nr.: 12 259-98 HH



CSA geprüft für USA und Kanada
file-nr. 204767

7. Demontage-Hinweis

Messumformer gemäss Bild 7 von Tragschiene abnehmen.

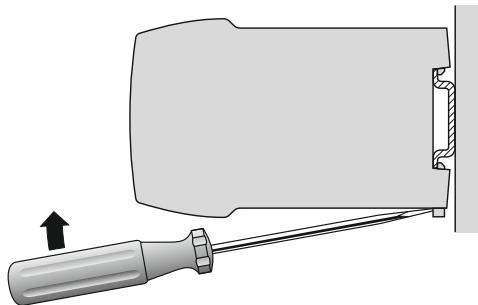


Bild 7

9. Mass-Skizze

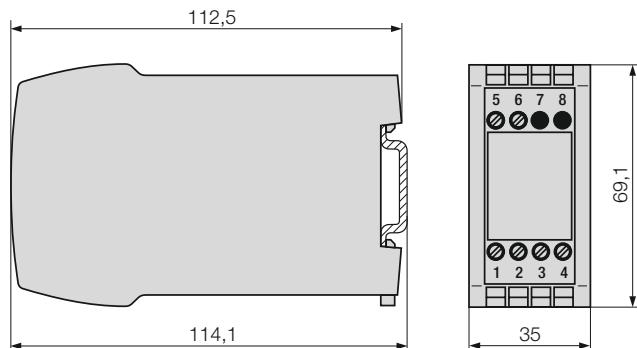


Bild 8. Gehäuse P8/35 auf Hutschiene (35×15 mm oder 35×7,5 mm) nach EN 50 022.

Mode d'emploi

Convertisseur de mesure pour courant alternatif SINEAX I 538

Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-contre dans le présent mode d'emploi:



Les appareils ne peuvent être éliminés que de façon appropriée!

Sommaire

1. A lire en premier, ensuite	5
2. Description brève	5
3. Caractéristiques techniques.....	5
4. Fixation.....	6
5. Raccordements électriques.....	6
6. Mise en service et entretien.....	7
7. Indication pour le démontage	7
8. Admission d'appareils	7
9. Croquis d'encombrement.....	7
10. Certificat de conformité.....	11

1. A lire en premier, ensuite ...



Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de **respecter** les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

- 4. Fixation
- 5. Raccordements électriques.

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques du réglage.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'extinction de la clause de garantie.

2. Description brève

Le convertisseur de mesure SINEAX I 538 transforme un courant alternatif sinusoïdal en un courant continu ou une tension continue proportionnel.

3. Caractéristiques techniques

Entrée de mesure →

Fréquence nominale: 50/60 Hz

Courant nominal d'entrée: Selon le type 0 - 1 ou 0 - 5 A étendues non-normalisées
0 - 0,8 à 0 - 1,2 A
ou 0 - 4 à 0 - 6 A

Consommation propre: $\leq 5 \text{ mV} \cdot I_N$ à la valeur finale d'entrée

Sortie de mesure →

Courant continu: 0 - 1 à 0 - 20 mA resp. live-zéro
0,2 - 1 à 4 - 20 mA

Tension de charge: 15 V

Résistance extérieure: Voir paragraphe «5. Raccordements électriques»

Pour raccordement en technique 2 fils: Alimentation à travers le circuit de sortie 4 - 20 mA, résistance extérieure voir paragraphe «5. Raccordements électriques»

Tension continue contrainte:

0 - 1 à 0 - 10 V resp. live-zéro
0,2 - 1 à 2 - 10 V

Résistance extérieure: Voir paragraphe «5. Raccordements électriques»

Temps de réponse: < 300 ms

Alimentation auxiliaire →

Tension alternative (CA): 230 V, ± 15%, 50 / 60 Hz
Consommation env. 3 VA, voir Fig. 2

Options

Tension continue (CC): 24 V, -15 / + 33 %, consommation env. 1,5 W, voir Fig. 3

En technique 2 fils et sortie 4-20 mA, (alimentation à travers le circuit de sortie) 24 V, -50/+ 33%, consommation 1,5 W, voir Fig. 4

Tension continue (CC) ou tension alternative (CA):

Bloc d'alimentation CC, CA (CC ou 40 - 400 Hz)
85 - 230 V CC/CA ou
24 - 60 V CC/CA
CC - 15/+ 33%, CA ± 15%
Consommation
 $\leq 1,5 \text{ W}$ resp. $\leq 3 \text{ VA}$, voir Fig. 5

Précision (selon analogie avec EN 60 688)

Valeur conventionnelle: Valeur finale de sortie de mesure

Précision: Classe 0,5

Sécurité

Degré d'encrassement: 2

Catégorie de surtension: III

Conditions de référence

Température de fonctionnement: -10 à + 55 °C

Temp. de stockage: -40 à + 70 °C

Humidité relative en moyenne annuelle: ≤ 75 %

Altitude: 2000 m max.

Utiliser seulement dans les intérieurs!

4. Fixation

Les convertisseurs SINEAX I 538 peuvent être montés sur des rails «à chapeau».

I En déterminant l'emplacement de montage, il faut tenir compte des indications fournies sous la rubrique «**Ambiance extérieure**», chapitre «**3. Caractéristiques techniques**»!

Encliqueter le boîtier sur le rail «à chapeau» (EN 50 022) (voir Fig. 1).

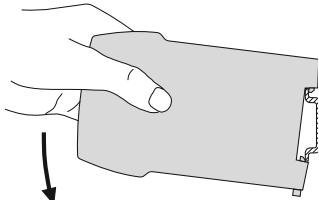


Fig. 1. Montage sur rail «à chapeau» 35 × 15 ou 35 × 7,5 mm.

5. Raccordements électriques

Raccorder les lignes électriques selon l'indication sur la plaquette signalétique.



Lors du raccordement des câbles, s'assurer impérativement que toutes les lignes soient hors tension!

Danger imminent par tension d'alimentation auxiliaire qui peut être élevé! Avant d'ouvrir le secondaire du transformateur de mesure de courant, prendre les précautions nécessaires pour éviter tous les dangers possibles!



Veiller en plus, ...

... que les caractéristiques techniques qui permettent de résoudre le problème de mesure correspondent aux données mentionnées sur la plaquette signalétique du SINEAX I 538 (→ entrée de mesure, → sortie de mesure et → alimentation auxiliaire, voir Fig.6)!


... que la valeur indiquée pour la résistance du circuit de sortie

- ne doit pas être **dépassée par le haut** pour la **sortie de courant**

$$R_{ext} \text{ max. } [k\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{AN} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = Valeur finale du courant de sortie)

- est dépendante de l'alimentation auxiliaire H (12-32 V CC) en **alim. à travers le circuit de sortie** (technique 2 fils, sortie 4 - 20 mA)

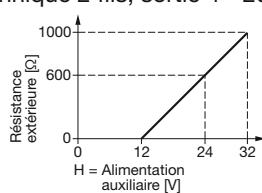

$$R_{ext} \text{ max. } [k\Omega] = \frac{H [\text{V}] - 12 \text{ V}}{20 \text{ mA}}$$

- ne doit pas **surpassée par le bas** pour la **sortie en tension**

$$R_{ext} \text{ min. } [k\Omega] \geq \frac{U_{AN} [\text{V}]}{10 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = Valeur finale de la tension de sortie)

... que les lignes de sortie de signal de mesure soient réalisées par des câbles torsadés et disposées à une certaine distance des lignes courant fort!

Au reste, respecter les prescriptions nationales pour l'installation et le choix du matériel des conducteurs électriques!

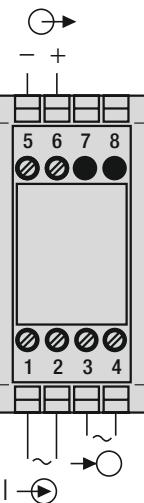


Fig. 2. Alim. auxiliaire CA.

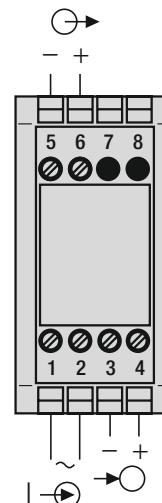


Fig. 3. Alim. auxiliaire CC.

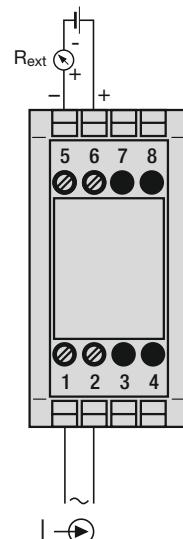


Fig. 4. Alimentation à travers le circuit de sortie.

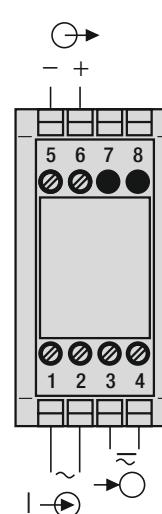


Fig. 5. Alimentation auxiliaire CC, CA en exécution avec bloc d'alim. CC, CA incorporé.

- Entrée de mesure en courant
- Sortie de mesure
- Alimentation auxiliaire

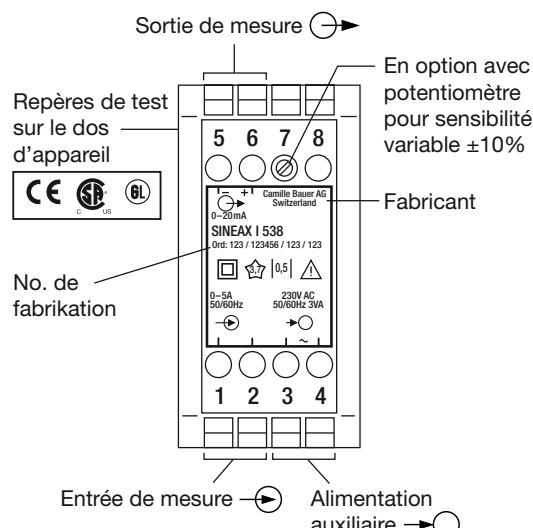


Fig. 6. Déclaration pour la plaque signalétique.

6. Mise en service et entretien

Enclencher l'alimentation auxiliaire et l'entrée de mesure.
Le convertisseur de mesure ne nécessite pas d'entretien.

7. Indication pour le démontage

Démonter le convertisseur du rail support selon Fig. 7.

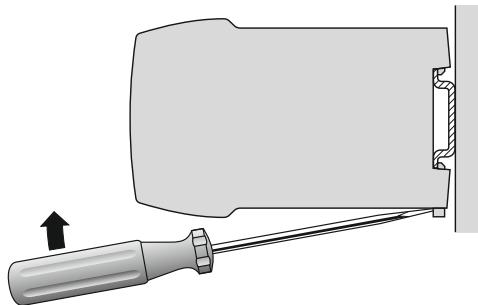


Fig. 7

8. Admission d'appareils



Lloyd germanique
Type du certificat d'approbation:
12 258-98 HH



CSA examiné pour les USA et le Canada
file-nr. 204767

9. Croquis d'encombrement

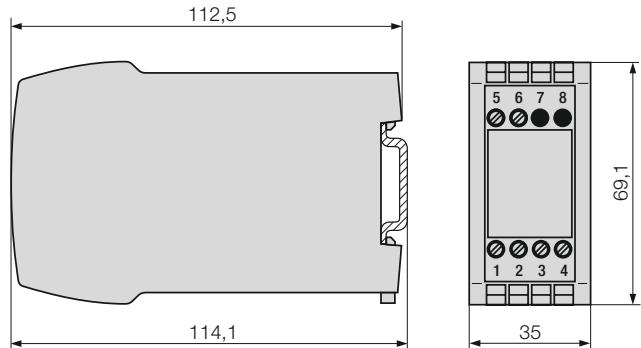


Fig. 8. Boîtier type P8/35 sur rail «à chapeau» (35×15 mm ou 35×7,5 mm) selon EN 50 022.

FCC consentement et Canadian DOC déclaration

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la partie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-interférences du Canadian Department of communications. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d'engendrer des interférences avec les communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas l'exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences à ses propres frais.

Operating Instructions

Transducer for AC current SINEAX I 538

Safety precautions to be strictly observed are marked with following symbols in the Operating Instructions



The instruments must only be disposed of in the correct way!

Contents

1. Read first and then.....	8
2. Brief description.....	8
3. Technical data	8
4. Mounting	9
5. Electrical connections	9
6. Commissioning and maintenance.....	10
7. Releasing the transducer	10
8. Instruments admissions	10
9. Dimensional drawing.....	10
10. Declaration of conformity.....	11

1. Read first and then ...



The proper and safe operation of the device assumes that the Operating Instructions is **read carefully** and the safety warnings given in the various Sections

4. Mounting

5. Electrical connections are observed.

The device should only be handled by appropriately trained personnel who are familiar with it and authorised to work in electrical installations.

Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty.

2. Brief description

The transducer SINEAX I 538 is designed to convert a sinusoidal AC current into a DC current or voltage proportional to the measured value.

3. Technical data

Measuring input →

Nominal frequency: 50/60 Hz

Nominal input current: Acc. to type 0 - 1 or 0 - 5 A
non-standard ranges
0 - 0.8 to 0 - 1.2 A
or 0 - 4 to 0 - 6 A

Own consumption: $\leq 5 \text{ mV} \cdot I_N$ with input end value

Measuring output ↗

DC current: 0 - 1 to 0 - 20 mA resp. live-zero
0.2 - 1 to 4 - 20 mA

Burden voltage: 15 V

External resistance: See Section "5. Electrical connections"

With 2-wire connection:
Power supply via output leads,
4 - 20 mA,
External resistance see Section
"5. Electrical connections"

Load-independent

DC voltage: 0 - 1 to 0 - 10 V resp. live-zero
0.2 - 1 to 2 - 10 V

External resistance: See Section "5. Electrical connections"

Response time: < 300 ms

Power supply →○

AC voltage: 230 V, ± 15%, 50 / 60 Hz
Power consumption approx. 3 VA,
see Fig. 2

Options

DC voltage: 24 V, -15 / + 33 %,
power consumption approx. 1.5 W,
see Fig. 3

With 2-wire connection and output
4...20 mA (power supply via output
leads) 24 V, -50/+ 33%,
power consumption 1.5 W,
see Fig. 4

DC or AC voltage:
DC, AC power pack
(DC or 40 - 400 Hz)
85 - 230 V DC/AC or
24 - 60 V DC/AC

DC - 15/+ 33%, AC ± 15%

Power consumption
 $\leq 1.5 \text{ W}$ resp. $\leq 3 \text{ VA}$, see Fig. 5

Accuracy (acc. to IEC 688)

Reference value: Output end value

Accuracy: Class 0.5

Safety

Pollution degree: 2

Installation category: III

Reference conditions

Operating temperature: - 10 to + 55 °C

Storage temperature: - 40 to + 70 °C

Relative humidity of
annual mean: ≤ 75 %

Altitude: 2000 m max.

Indoor use statement

4. Mounting

The SINEAX I 538 can be mounted on a top-hat rail.



Note “**Environmental conditions**” in Section “3. Technical data” when determining the place of installation!

Simply clip the device onto the top-hat rail (EN 50 022) (see Fig. 1).

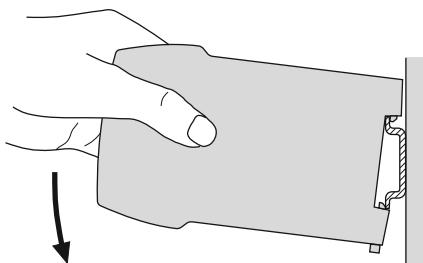


Fig. 1. Mounting onto a top-hat rail 35 × 15 or 35 × 7.5 mm.

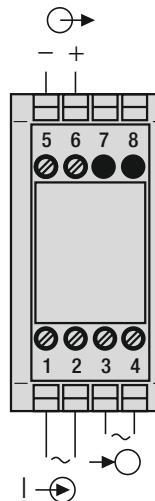


Fig. 2. AC power supply

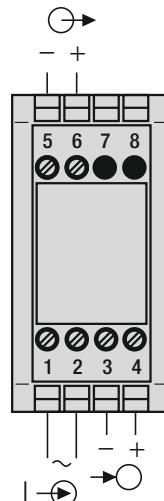


Fig. 3. DC power supply.

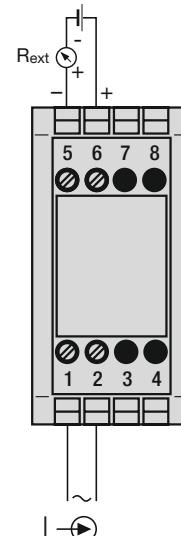


Fig. 4. Power supply via output leads.

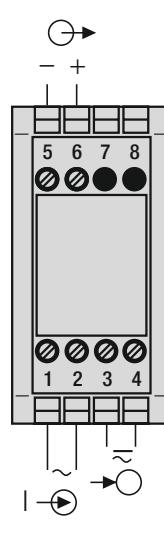


Fig. 5. DC, AC power supply, in version with built-in DC, AC power pack.

$\rightarrow \odot$ = Current measuring input $\odot \rightarrow$ = Measuring output
 $\rightarrow \circlearrowright$ = Power supply



Also note that, ...

... the data required to carry out the prescribed measurement must correspond to those marked on the nameplate of the SINEAX I 538 ($\rightarrow \odot$ measuring input, $\odot \rightarrow$ measuring output and $\rightarrow \circlearrowright$ power supply, see Fig. 6)!


... the resistance in the output circuit

- may not **overrange** the value

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = current output end value)

- with **power supply via output leads** (2-wire connection, output 4 - 20 mA) dependent on power supply H (12 - 32 V DC)

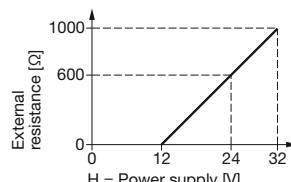

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] = \frac{H [\text{V}] - 12 \text{ V}}{20 \text{ mA}}$$

- may not **underrange** the value

$$R_{\text{ext}} \text{ min. } [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{10 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = voltage output end value)

... the measurement output cables should be twisted pairs and run as far as possible away from heavy current cables!

In all other respects, observe all local regulations when selecting the type of electrical cable and installing them!

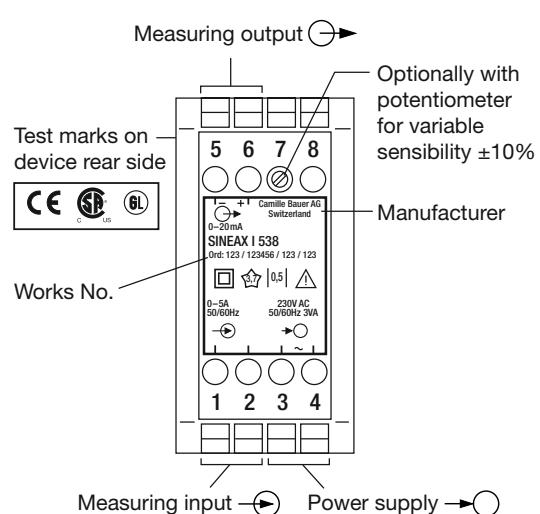


Fig. 6. Declaration to type label.

6. Commissioning and maintenance

Switch on the power supply and the measuring input.

No maintenance is required.

7. Releasing the transducer

Release the transducer from a top-hat rail as shown in Fig. 7.

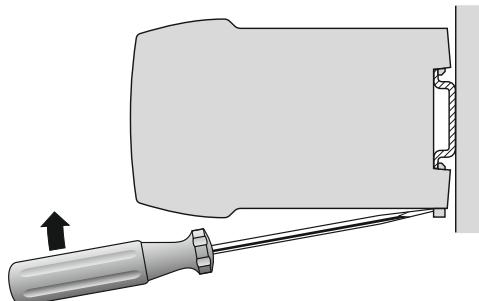


Fig. 7

8. Instruments admissions



Germanischer Lloyd
Type approval certificate: 12 259-98 HH



CSA approved for USA and Canada
file-nr. 204767

9. Dimensional drawing

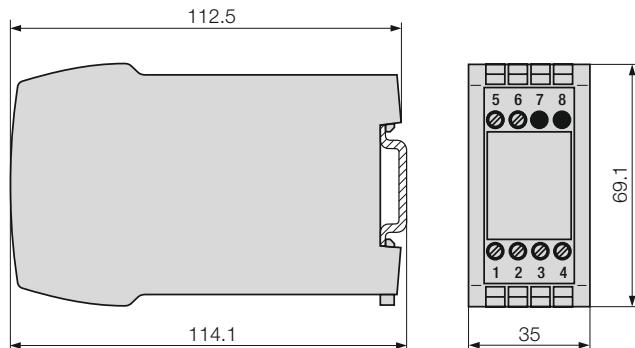


Fig. 8. Housing type **P8/35** onto a top-hat rail (35×15 mm or 35×7.5 mm) acc. to EN 50 022.

FCC Compliance and Canadian DOC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications: These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

10. Konformitätserklärung / Certificat de conformité / Declaration of conformity



EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC DECLARATION OF CONFORMITY



Dokument-Nr./ Document.No.: I538_CE-konf.docx

Hersteller/ Manufacturer: **Camille Bauer Metrawatt AG**
Switzerland

Anschrift / Address: **Aargauerstrasse 7**
CH-5610 Wohlen

Produktbezeichnung/
Product name: **Messumformer für Wechselstrom**
Transducer for AC current

Typ / Type: **SINEAX I538**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards:

Richtlinie / Directive	2004/108/EG(EC) Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV-Richtlinie Electromagnetic compatibility - EMC directive	
Norm / Standard	EN 61000-6-2: 2005 Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche Generic standards - Immunity for industrial environments	
	EN 61000-6-4: 2007 Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche Generic standards - Emission standard for industrial environments	
Prüfungen / Tests	IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11	EN 55011
Richtlinie / Directive	2006/95/EG(EC) Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen – Niederspannungsrichtlinie – CE-Kennzeichnung : 95 Electrical equipment for use within certain voltage limits – Low Voltage Directive – Attachment of CE marking : 95	
Norm / Standard	EN 61010-1: 2010 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements EN 61010-2-30: 2010 Besondere Bestimmungen für Prüf- und Messstromkreise Particular requirements for testing and measuring circuits	

Ort, Datum / Place, date:
Unterschrift / signature:

Wohlen, 21. November 2014

M. Ulrich *m. Ulrich*
Leiter Technik / Head of engineering

J. Brem
J. Brem
Qualitätsmanager / Quality manager

